



# Firmware actuel Centro Business 3.0

---

Document	Note de publication
update	v15.06.2022

Centro Business

Swisscom (Schweiz) AG  
3050 Bern



# Centro Business 3.0 (SX-7722)

Visitez le ["One-Pager Centro Business 3.0"](#) pour un aperçu.

## Router Firmware 10.02.11.0024 / B35+ (Mai 2022)

Download

### Problèmes résolus

- **blue TV via une connexion WLAN:** Le problème actuel est qu'après un certain temps, le stream ne peut plus être établi pour la télévision "live". Le redémarrage peut nous aider pendant un certain temps. Sinon appuyer brièvement sur "Pause" afin d'utiliser le "Replay". (CB-6784)
- **BNS & EC-S:** Le trafic entre deux VLAN différents sur le même site (routeur) ne fonctionne pas (CB-6841)
- **BNS & EC-S:** Tagged WLAN connection does not work. The WLAN clients do not receive an IP address because the VLAN tag is blocked. (CB-6920)
- Diverses améliorations TV et optimisations du Wlan

### Problèmes connus

	Depuis la version:
<b>X Firmware Update via Webui:</b> Le report de la mise à jour du firmware à 02h00 la nuit ne fonctionne pas dans le WebGui. Une mise à jour instantanée fonctionne. (CB-6918)	10.02.11.0002
<b>X IP passthrough:</b> Si un tunnel GRE est établi avec un périphérique LAN sur un point final connecté à Internet, cette connexion ne fonctionne pas. (CB-7241)	10.02.XX
<b>X TV Host:</b> Si la même chaîne de télévision (en live) est diffusée sur plusieurs décodeurs TV, un changement de chaîne sur un décodeur TV entraîne un arrêt sur image sur les autres décodeurs TV. (CB-7281)	10.02.XX
<b>X Problèmes généraux de stabilité</b> (CB-7271)	10.02.XX

### Limitation connues:

- **Sauvegarde et Restauration:** La restauration d'une configuration Centro Business 2.0 (Backup & Restore) vers le Centro Business 3.0 ne sera pas possible en raison des données fondamentales modifiées.



## Router Firmware 10.02.11.0015 / B35 (Février 2022)

### Problèmes résolus

- **Redirection de port:** si le Centro Business 3.0 est connecté via Toolkit/FMR ou une clé de sauvegarde 4G Internet, il est possible de créer des redirections de port, mais celles-ci ne sont pas visibles dans le WebGui. (CB-6912)
- **Données PPPoE:** Lors de l'utilisation de Fix-IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe PPPoE n'étaient pas visibles dans le WebGui (CB-6684)
- **5G Toolkit (FMR):** Le Toolkit 5G n'a pas été correctement configuré après la mise à niveau du micrologiciel (CB-6869)
- **Voip Hosted:** En raison d'un changement de port (UDP) dans le flux RTP, les participants ne peuvent plus s'entendre pendant une conversation téléphonique en cours (CB-6670).



### Info:

En général, les fonctions ont été migrées vers le nouveau routeur chaque fois que cela s'avérait utile.

Les changements suivants doivent être pris en compte:

- Tous les connecteurs pour le ISDN ont été supprimés
- La fonctionnalité pour les téléphones DECT a été supprimées
- Les fonctions typiques du Port1, comme DMZ, ont été déplacées vers le Port5 (malheureusement pas pour les BNS/EC-S).
- IKEv1 comme cryptage pour le VPN S2S a été supprimé.
- WLAN : le cryptage WPA3 a été ajouté

Visitez le ["One-Pager Centro Business 3.0"](#) pour un aperçu.