



# Aktuelle Firmware Centro Business 3.0

---

|          |             |
|----------|-------------|
| Dokument | Releasenote |
| update   | v15.06.2022 |

Centro Business

Swisscom (Schweiz) AG  
3050 Bern



# Centro Business 3.0 (SX-7722)

Besuchen Sie den ["One-Pager zum Centro Business 3.0"](#) um eine Übersicht zu erhalten.

## Router Firmware 10.02.11.0024 / B35+ (Mai 2022)

[Download](#)

### Gelöste Fehler:

- **Blue TV via WLAN Verbindung:** Beim "Live-TV" kann es vorkommen, dass plötzlich das Bild stehen bleibt. (CB-6615)
- **BNS & EC-S:** Der Verkehr zwischen zwei differenten VLAN's am selben Standort (Router) über zwei verschiedene Ports funktioniert nicht (zb Port 1: VLAN 11, Port 2: VLAN 33). (CB-6841)
- **BNS & EC-S:** Getaggte WLAN Verbindung funktionier nicht. Die WLAN Client's erhalten keine IP Adresse da der VLAN Tag geblockt wird. (CB-6920)
- Diverse TV und WLAN Optimierungen

### Bekannte Fehler:

|   | Seit Version: |
|---|---------------|
| <b>X Firmware Update WebGui:</b> Die Verschiebung des Firmware Update auf 02.00 Uhr in der Nacht funktioniert im Web Portal nicht. Ein umgehendes Update funktioniert. (CB-6918)  | 10.02.11.0002 |
| <b>X IP passthrough:</b> Wird mit einem LAN Device ein GRE Tunnel auf einen über das Internet verbunden Endpunkt aufgebaut, so funktioniert diese Verbindung nicht (CB-7241)      | 10.02.XX      |
| <b>X TV Host:</b> Läuft auf mehreren TV-Boxen der selbe Fernsehsender (Live), dann führt ein Senderwechsel an einer TV-Box, zu einem Standbild auf den anderen TV-Boxen (CB-7281) | 10.02.XX      |
| <b>X Allgemeine Stabilitätsprobleme</b> (CB-7271)   | 10.02.XX      |

### Bekannte Limitation:

- **Backup & Restore:** Die Wiederherstellung eines Centro Business 2.0 Backup File auf einem Centro Business 3.0 ist auf Grund des fundamental überarbeiteten Datenmodells nicht möglich.



## Router Firmware 10.02.11.0015 / B35 (Feb. 2022)

### Gelöste Fehler:

- **Portweiterleitung:** Wenn der Centro Business 3.0 via Toolkit/FMR oder 4G Internet-Backup Stick verbunden ist, können zwar Portweiterleitung erstellt werden, diese sind jedoch im WebGui nicht ersichtlich. (CB-6912)
- **PPPoE Daten:** Bei Verwendung von Fix-IP war der PPPoE Benutzername und Passwort im WebGui nicht ersichtlich (CB-6684)
- **5G Toolkit (FMR):** Das 5G-Toolkitwar wurde nach einem Firmware-Upgrade nicht korrekt konfiguriert (CB-6869)
- **Voip Hosted:** Wegen eines Port-Change im RTP Stream, hören sich die Teilnehmer in einem laufendem Telefongespräch nicht mehr (CB-6670)



### Info:

Generell wurden die Funktionen wo immer sinnvoll, auf den neuen Router migriert.

Folgende Änderungen gilt es zu berücksichtigen:

- Alle Elemente zu ISDN wurden entfernt
- Alle Elemente zu DECT wurden entfernt
- Typische Port1 Funktionen wie z.B. DMZ wurden auf Port5 verlegt (das gilt leider nicht für BNS/EC-S)
- IKv1 als Verschlüsselung für S2S VPN wurde entfernt
- WLAN: WiFi 6 inkl. WPA3 Verschlüsselung wurde eingebaut

Besuchen Sie den ["One-Pager zum Centro Business 3.0"](#) um eine Übersicht zu erhalten.