



# Aktuelle Firmware Centro Business 2.0

---

Dokument	Releasenote
update	v15.06.2022

Centro Business

Swisscom (Schweiz) AG  
3050 Bern



## Router Firmware 9.52.04 B15+ (Mai 2022)

[Download](#)

### Behobenen Fehler

- **Generelle Stabilisierung der Firmware 9.52.02**

## Router Firmware 9.52.02 B15 (Mai 2022)

### Neue Funktionen

#### Vorbereitung: Migration von IPv6rd zu IPv6 Native

Aufgrund einer Modernisierung im Swisscom Netz, werden alle Kunden welche heute keine FixIP Option verwenden, im Verlauf vom Q2-2022 einen neuen IPv6 Präfix (/56 statt /60) zugewiesen bekommen. Dies bedingt aber eine neue Centro Business Firmware.

### Behobenen Fehler

- **GRE & IPSec über IPv6:** Der durch einen GRE- oder IPSec-IPv6-Tunnel gesendete Verkehr hat eine sehr langsame Verbindung (CB-6542) (ABR Use Case in Enterprise Connect)
- **Fragmentierte Pakete:** Bei BNS / Enterprise Connect wurden fragmentierte Pakete nicht korrekt zusammengesetzt. (CB-6849)
- Die Firmware beinhaltet neuer Sicherheitsbatch
- Weitere kleine Stabilitätsverbesserungen

### Bekannte Fehler

- ✗ **Geräte-Seite:** Im Router-Portal unter Netzwerk -> Geräte: Hier werden teilweise auch ältere Geräte-Informationen vom Client angezeigt (alte IP Adresse). (CB-6811)
- ✗ Allgemeine Stabilitätsprobleme (CB-7249)

Seit Version:

9.50.XX

9.50.XX

### Bekannte Limitationen

- **Backup & Restore:** Die Wiederherstellung der Centro Business 2.0 Konfiguration (Backup & Restore) welche auf einer älteren Firmware-Version generiert wurde, ist aufgrund des fundamental überarbeiteten Datenmodells nicht möglich. Es empfiehlt sich, auf einer Installation mit neuer Firmware wiederkehrend ein Backup File zu erstellen. Weitere Infos zur Backup Erstellung siehe [Hilfedokument](#).
- **BNS & EC-S:** "VPN 2 VPN" (BNS Gruppen) Verkehr am selben Standort (Router) funktioniert nur langsam (CB-6841)